


V ベルト交換手順

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

LA-5 シリーズ

 警告

本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つようにしてください。

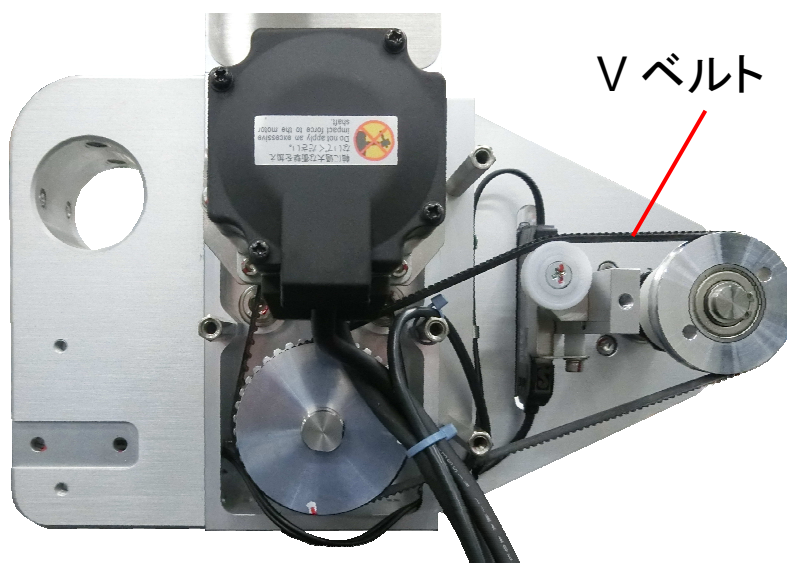

<V ベルトが破断すると...>

- 台紙が巻き取られなくなる
- サーボエラーとなり、正常運転が行えない

V ベルト交換手順



警告


- 交換を行う前に、操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ってください。ラベラーの駆動部やコンベヤーベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。

■ 作業開始前にご準備頂くもの

- 六角レンチセット




- 1** 図示のネジ(5箇所)を取り外し、背面のカバーを取り外します。

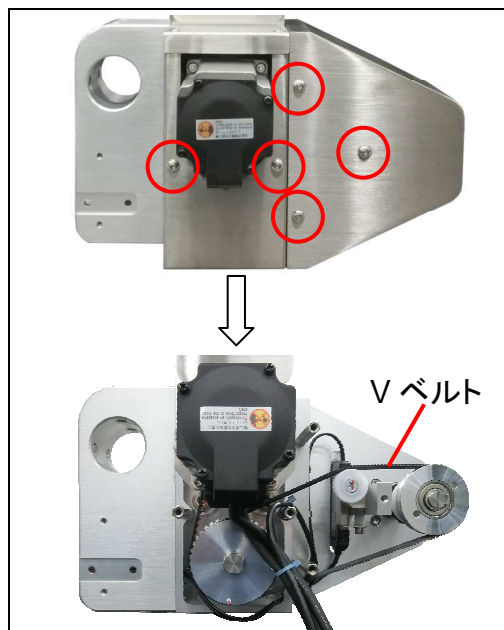



- 2** 六角ネジ穴タイプベアリングから V ベルトを外します。

- 六角ネジ穴タイプベアリングを回しながら V ベルトを手前に引っ張ると外れやすくなります。

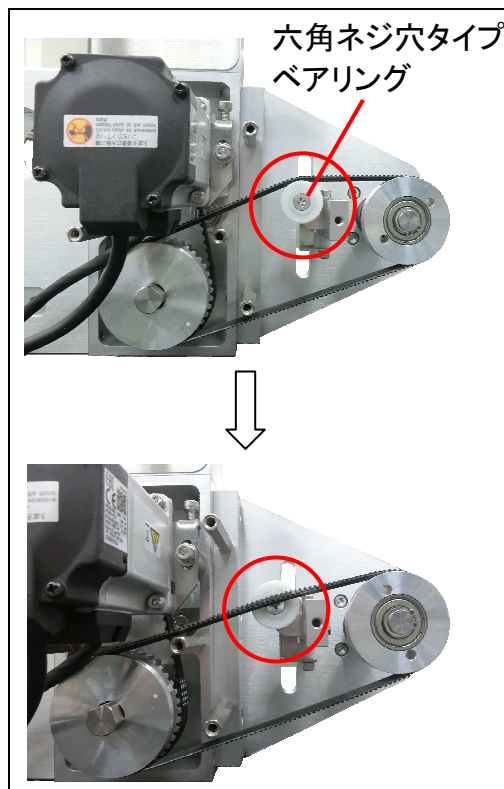

3 巻き取りベルトプーリーから V ベルトを外します。

- V ベルトは、巻き取りベルトプーリーから少し脱線させた状態(V ベルトがプーリーに半分だけ掛かったような状態)でプーリーを時計回りに回すと外れやすくなります。

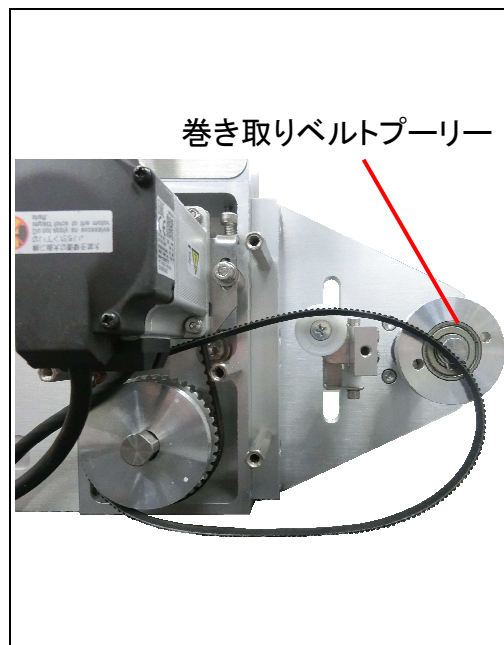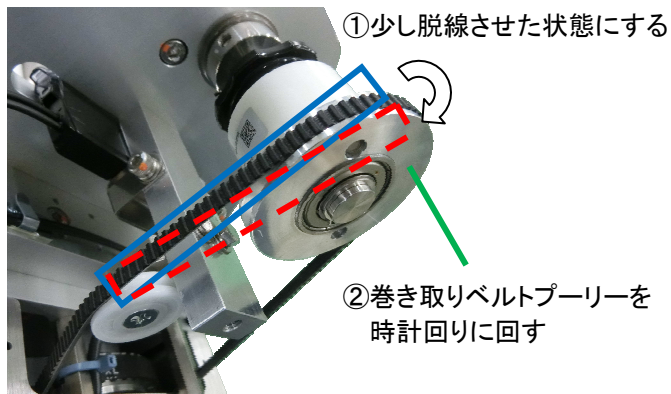


4 V ベルトを交換します。

5 駆動プーリーに V ベルトを掛けます。


6 巻き取りベルトプーリーに V ベルトを掛けます。

- V ベルトを巻き取りベルトプーリーに掛ける時も手順 3(取り外す手順)と同様に、V ベルトがプーリーに少しだけ掛かった状態でプーリーを時計回りに回すと掛かりやすくなります。

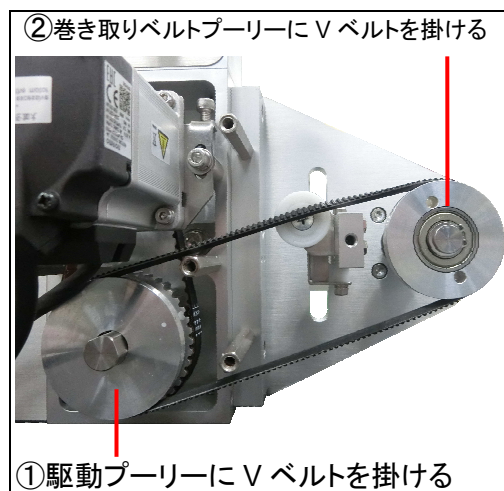

7 六角ネジ穴タイプベアリングに V ベルトを掛けます。

- V ベルトを六角ネジ穴タイプベアリングに掛ける時も手順 2(取り外す手順)と同様に、V ベルトがプーリーに少しだけ掛かった状態でベアリングを時計回りに回すと掛かりやすくなります。

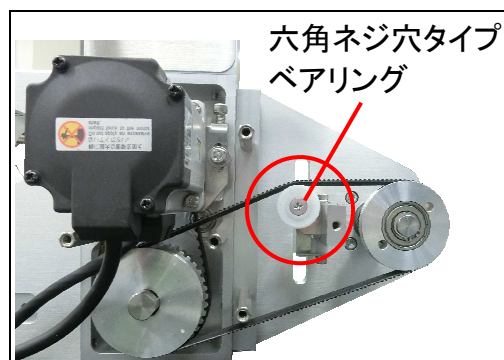

8 背面のカバーを取り付け、ネジで固定します。

