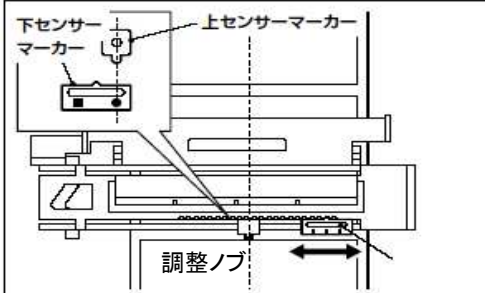


TP-105 ラベルセンサー感度調整手順(透過センサー)

ラベルが発行される際に「カミクリエラー」が発生する場合は、
下記の手順に従ってラベルセンサーの感度調整を行ってください

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます
<1>DIAG. VO. O
- ② **FEED** キーを 4 回押します>
<5>SENSOR ADJ.
- ③ **PAUSE** キーを 3 回押します>
[TRANS.] o. oV
- ④ 透過センサ部分に、
ラベルの無い、台紙部分のみ通します

- ⑤ **RESTART** キーを 3 秒以上押します>
(右側に '*' が表示されるまで押し続けます) [TRANS.] 4. oV*
- ⑥ **PAUSE** キーを 1 回押します>
[PE]Ro. oV To. oV
- ⑦ ラベルをセンサ部から取り除きます
- ⑧ **RESTART** キーを 3 秒以上押します>
(右側に '*' が表示されるまで押し続けます) [PE]Ro. oV To. oV*
- ⑨ **PAUSE** キーを押します

- ⑩ 電源を入れ直します>
IN LINE MODE
- ⑪ **PAUSE** キーを 1 回押します>
ポーズ
- ⑫ **PAUSE** キーを 3 秒以上押します>
('TRANSMISSIVE' が表示されるまで押し続けます) TRANSMISSIVE
- ⑬ ラベルが 2~3 枚発行されるまで、
PAUSE キーを押し続けます (離すと停止します)>
ポーズ
- ⑭ **RESTART** キーを 1 回押します ※インライン画面に戻ります>
IN LINE MODE

以上の作業で、ラベルセンサーの感度調整が終了しました、動作テストを行ってください